

報道関係 各位

平成24年 8月 8日  
独立行政法人  
日本原子力研究開発機構  
敦賀本部  
(24-007)  
(17時30分記者発表)

高速増殖原型炉もんじゅ  
炉内中継装置の落下に係る復旧完了について

高速増殖原型炉もんじゅ（定格出力28.0万kW）は、平成22年8月26日に原子炉建物において発生した炉内中継装置の落下について、平成23年6月24日、炉内中継装置を燃料出入孔スリーブと一体で引抜きを行い、平成24年3月9日、引抜いた炉内中継装置についての点検・調査、及び炉内構造物に関する影響評価、再発防止対策などの検討を踏まえ、炉内中継装置の落下に係る原因と対策を取りまとめ、原子力安全・保安院並びに地元自治体に報告いたしました。

【平成24年3月9日 プレス発表済み（参考資料参照）】

これに対し、平成24年4月2日、原子力安全・保安院より「設計、製作段階や部品交換時の安全対策に係る技術的検討や製造事業者に対する技術レビューが不十分であったことについての根本原因分析が不足していることから、根本原因分析の拡充を行い、必要な対策を立案すること」の指示\*を受け、根本原因分析の拡充を行い、平成24年6月15日に原子力安全・保安院並びに地元自治体に報告いたしました。

【平成24年6月15日 プレス発表済み】

また、原子炉機器輸送ケーシングの落下原因を踏まえた改造を行い、新たに製作した炉内中継装置を原子炉容器内に据付けた状態での機能確認を行い、平成24年6月21日、国による使用前検査（機能確認）を受け、燃料交換が正常に行えることを確認しました。

今般、機能確認後に実施してきた炉内中継装置の機能確認後の後片付け作業における炉内中継装置のナトリウム洗浄後の外観確認や作動確認など全ての作業が終了するとともに、原子力安全・保安院による炉内中継装置落下に伴う設備への影響についての評価並びに炉内中継装置落下に関する根本原因分析についての評価が取りまとめられたことから、本日、炉内中継装置の落下に係る復旧が完了し、正常な状態に復帰しました。

なお、炉内中継装置の落下に係る復旧が完了したことから、地元自治体に安全協定に基づく異常時終結連絡書を提出いたしました。

※ 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3に基づく報告等を踏まえた根本原因分析の実施について（指示）」（平成24・03・30 原院第11号）

(参考) これまでの経緯

平成22年	8月26日	炉内中継装置の引抜き作業中に同装置が落下
	8月27日	原子力安全・保安院より、本事象の状況、設備への影響及び通報連絡に時間を要した経緯を確認するとともに、原因調査とその再発防止対策について報告するよう指示文書を受領
	10月1日	炉内中継装置の落下に係る中間報告書を提出
	10月4日	炉内中継装置の引抜き作業実施（荷重計ノイズ発生により中断）
	10月13日	炉内中継装置の引抜き作業実施（引抜き荷重超過により中断）
	11月9日	炉内中継装置の内側案内管の内面観察を実施し、観察の結果から原子炉等規制法に基づく報告の対象と判断
	11月16日	予備孔に挿入した観察装置による炉内中継装置の接続部近傍の外面観察の実施
	12月16日	燃料出入孔スリーブとの一体引抜き方針の決定及び今後の工程の公表
平成23年	1月18日	「第1回炉内中継装置等検討委員会」の開催
	2月21日	炉内中継装置の引抜き工事に係る準備作業開始
	2月24日	「第2回炉内中継装置等検討委員会」の開催
	5月10日	「第3回炉内中継装置等検討委員会」の開催
	5月24日	炉内中継装置の引抜きに向けた工事開始
	6月23日	炉内中継装置の引抜き作業開始
	6月24日	炉内中継装置の引抜き作業完了
	7月12日	炉内中継装置本体の分解点検の終了
	8月24日	「第4回炉内中継装置等検討委員会」の開催
	8月29日	原子炉上部での復旧工事開始
	11月11日	原子炉上部での作業終了
平成24年	1月26日	「第5回炉内中継装置等検討委員会」の開催
	3月9日	原子力安全・保安院へ炉内中継装置の落下に係る原因と対策について報告
	6月15日	原子力安全・保安院へ炉内中継装置の落下による変形に係る根本原因分析の拡充及び対策の報告
	6月21日	炉内中継装置の機能確認（国による使用前検査受検）
	6月22日	炉内中継装置の機能確認後の後片付け作業開始
	8月8日	炉内中継装置の機能確認後の後片付け作業終了（復旧完了）

以上

【本件に関する問い合わせ先】  
独立行政法人  
日本原子力研究開発機構 敦賀本部  
業務統括部 広報課長 塚本 裕一  
電話：0770(21)5023（直通）

報道関係 各位

平成24年 3月 9日  
独立行政法人  
日本原子力研究開発機構  
敦賀本部  
(23-028)  
(15時00分記者発表)

高速増殖原型炉もんじゅ  
炉内中継装置の落下に係る原因と対策等の報告について

高速増殖原型炉もんじゅ（定格出力28.0万kW）は、燃料交換作業の後片付け作業中の平成22年8月26日、原子炉建物において、炉内中継装置を取り外すため原子炉容器内より約2m位吊り上げた時点で、吊り荷重が急減し、異音を確認しました。

【平成22年8月26日 プレス発表済み】

翌8月27日、原子力安全・保安院から、本事象の状況、設備への影響及び、原子力安全・保安院への通報連絡に時間を要した経緯を確認するとともに、発生した原因を調査したうえで、再発防止対策を報告するよう指示文書\*1を受領しました。

10月4日、改造を行った引抜き装置により炉内中継装置の引抜き作業を実施しましたが荷重計のノイズ発生により作業を中断し、荷重計のノイズ対策実施後、10月13日、再度引抜き作業を実施しましたが、引抜けないことから作業を中断しました。

その後、炉内中継装置内側案内管内面を観察したところ、案内管接続部近傍で変形が生じていると推定し、炉内中継装置が使用できる状態ではないこと、及び通常の方法により引抜くことができないことから、原子炉等規制法に基づく報告\*2の対象と判断しました。

【平成22年11月9日 プレス発表済み】

その後の予備孔を利用した炉内中継装置の外面観察の結果及び、それまで行ってきた解析により、炉内中継装置案内管接続部近傍で変形が生じていると推定されたことから、炉内中継装置を燃料出入孔スリーブと一体で引抜く方針を決定し、その後の工程についても合わせて公表しました。【平成22年12月16日 プレス発表済み】

炉内中継装置の引抜き・復旧については、「もんじゅ」の安全性の向上に資する観点から、外部有識者の方々にご意見をいただく場として、「炉内中継装置等検討委員会」を平成23年1月18日に設置し、委員の方々のご意見を反映して引抜き作業の方法や手順を策定して、準備作業を進め、平成23年6月24日、炉内中継装置を燃料出入孔スリーブと一体で引抜きました。

【平成23年6月24日 引抜き完了をお知らせ済み】

これまで、引抜いた炉内中継装置についての点検・調査、及び炉内構造物に関する影響評価、炉内中継装置の落下に係る再発防止対策などを検討してきましたが、これらの結果を取りまとめ、炉内中継装置の落下に係る原因と対策について原子炉等規制法に基づき\*2、また、引抜いた炉内中継装置の点検・調査及び炉内構造物に関する影響評価並びに原子力安全・保安院への通報連絡に時間を要したことの原因と再発防止対策について指示文書\*1に基づき、本日、原子力安全・保安院に報告しました。また、これらの内容について、地元自治体に合わせて報告いたしました。

- \* 1 : 平成 22 年 8 月 27 日付 原子力安全・保安院からの「高速増殖原型炉もんじゅの炉内中継装置  
取り出し作業の中断について（指示）」(22 原企課第 83 号) に基づく報告
- \* 2 : 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第 43 条の 14 の規  
定に基づく報告

別 紙 :

- 1) 高速増殖炉研究開発センター（高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設）炉内中  
継装置の落下による変形について（概要）
- 2) 高速増殖炉研究開発センター（高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設）炉内中  
継装置の落下による設備への影響評価等について（概要）

(参考) これまでの経緯

平成 22 年	8 月 26 日	炉内中継装置の引抜き作業中に同装置が落下
	8 月 27 日	原子力安全・保安院より、本事象の状況、設備への影響及び通 報連絡に時間を要した経緯を確認するとともに、原因調査とそ の再発防止対策について報告するよう指示文書を受領
	10 月 1 日	炉内中継装置の落下に係る中間報告書を提出
	10 月 4 日	炉内中継装置の引抜き作業実施（荷重計ノイズ発生により中断）
	10 月 13 日	炉内中継装置の引抜き作業実施（引抜き荷重超過により中断）
	11 月 9 日	炉内中継装置の内側案内管の内面観察を実施し、観察の結果か ら原子炉等規制法に基づく報告の対象と判断
	11 月 16 日	予備孔に挿入した観察装置による炉内中継装置の接続部近傍 の外表面観察の実施
	12 月 16 日	燃料出入孔スリーブとの一体引抜き方針の決定及び今後の工程 の公表
平成 23 年	1 月 18 日	「第 1 回炉内中継装置等検討委員会」の開催
	2 月 21 日	炉内中継装置の引抜き工事に係る準備作業開始
	2 月 24 日	「第 2 回炉内中継装置等検討委員会」の開催
	5 月 10 日	「第 3 回炉内中継装置等検討委員会」の開催
	5 月 24 日	炉内中継装置の引抜きに向けた工事開始
	6 月 23 日	炉内中継装置の引抜き作業開始
	6 月 24 日	炉内中継装置の引抜き作業完了
	7 月 12 日	炉内中継装置本体の分解点検の終了
	8 月 24 日	「第 4 回炉内中継装置等検討委員会」の開催
	8 月 29 日	原子炉上部での復旧工事開始
	11 月 11 日	原子炉上部での作業終了
平成 24 年	1 月 26 日	「第 5 回炉内中継装置等検討委員会」の開催

以 上

【本件に関する問い合わせ先】  
独立行政法人  
日本原子力研究開発機構 敦賀本部  
業務統括部 広報課長 森 将臣  
電話：0770(21)5023（直通）

高速増殖炉研究開発センター(高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設)  
炉内中継装置の落下による変形について  
(概要)

平成 22 年 8 月 26 日に発生し、平成 22 年 11 月 9 日に装置の変形を確認して報告を行った、高速増殖原型炉もんじゅの炉内中継装置の落下について、状況調査及び原因調査を行い、原因と対策をとりまとめた。

## 1. 発生状況

高速増殖原型炉もんじゅは、平成 22 年 8 月 26 日、燃料交換の片付け作業として、原子炉機器輸送ケーシング(以下「AHM」\*<sup>1</sup>という。)を用い、炉内中継装置(以下「IVTM」\*<sup>2</sup>という。)本体を吊り上げ、原子炉容器内から取り出す作業を行っていた。この際、AHMのつかみ装置(以下「AHMグリッパ」\*<sup>3</sup>という。)のIVTM本体をつかむ爪を開くためのロッド(以下「爪開閉ロッド」という。)が正しい位置から約 90° 回転し、AHMグリッパの爪(以下「グリッパ爪」という。)が正常に開かず、IVTM本体の頂部を十分につかんでいない状態でIVTM本体を吊り上げたため、約 2m上昇した位置でIVTM本体が爪から外れ落下した。

10 月 13 日、IVTM本体の引抜き作業を開始したが、引抜き荷重が警報設定値の上限まで増加したため、作業を中断した。11 月 9 日、IVTM本体内側案内管の内面を対象とした外観調査を実施し、内側案内管の上部間隙が初期値から拡大していることを確認した。

観察結果等から、IVTM本体は同案内管の接続部近傍で変形が生じていることが判明し、安全上重要な設備であるIVTMが使用できる状態でないと判断した。このことから「原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していない。」と判断し、原子炉等規制法に基づく報告を行った。

\* 1 AHM(Auxiliary Handling Machine): IVTM等を炉内に挿入又は炉外に搬出する際に使用する輸送容器

\* 2 IVTM(In-Vessel Transfer Machine): 燃料交換時に炉心と燃料出入設備との間で炉心構成要素を移送する燃料交換設備の構成機器の一つ

\* 3 AHMグリッパ: 爪開閉ロッド及びグリッパ爪等により構成され、爪開閉ロッドを上下に駆動し、2本のグリッパ爪を開閉させてIVTM本体上部のハンドリングヘッドをつかむ。爪開閉ロッドの駆動はパワーシリンダで行い、爪開閉ロッドとパワーシリンダはU字金具により接続されている。

## 2. 調査結果 (添付図)

### 2.1 IVTM本体の落下に係る原因調査

IVTM 本体が落下に至った原因を推定するため、落下したIVTM本体及びAHMの点検調査を実施した。

#### (1) IVTMに関する調査

① IVTM本体は、AHMグリッパで吊り上げるため、その頂部にグリッパ爪と嵌合するハンドリン

グヘッドが設けられている。ハンドリングヘッドには、IVTM本体の落下時に発生した接触痕を確認したが、欠け、変形等の異常は認められなかった。

- ② IVTM本体の外観調査の結果、据付フランジ、回転ラック駆動軸、案内管接続部、回転ラック部等で接触痕(圧痕)、破損、変形、すり傷等を確認した。これら各部位の損傷については、IVTM本体の落下により発生した衝撃荷重及び周辺機器との接触により生じたものと推定した。
- ③ 以上のことから、確認された傷等はいずれも落下に伴うものであり、落下以前まで、IVTM本体は健全であったと評価した。

## (2) AHMに関する調査

- ① 外観調査及び分解調査の結果、爪開閉ロッドが約 90° 回転していることを確認した。
- ② 分解調査の結果、爪開閉ロッドを固定している爪開閉ロッドとパワーシリンダの接続部のU字金具のねじが、緩んでいることを確認した。
- ③ 爪開閉ロッドが回転した状態では、グリッパ爪が正常に開かなくなることを確認した。
- ④ AHMグリッパの運用状態を模擬した加振試験を実施した結果、U字金具のねじが緩み、爪開閉ロッドが徐々に回転することを確認した。また、爪開閉ロッドの動作再現試験を実施した結果、爪開閉ロッドが 25° 回転した状態から約 90° まで回転する事を確認した。
- ⑤ AHMには吊り・不吊り判定機能があるが、その判定は一定の高さまで持ち上げた位置において、IVTM本体の所定の荷重があるかどうかで判定を行っており、AHMグリッパの形状の健全・不健全を検知する機能は有していないことを確認した。

## 2.2 AHM(AHMグリッパ)の設計から運用までの原因調査

さらに原因を深掘りするため、設計から運用段階までを対象に、AHMグリッパの幾何学的形状\*4の維持ができなくなるに至った原因調査を実施した。

\*4: AHMグリッパの把持機構として、グリッパ爪と取扱対象機器との嵌合によって、幾何学的に爪が外れない状態を維持する落下防止対策。

- ① 基本設計について当時の状況を聞き取りにより調査した結果、次のとおりであることを確認した。
  - a. AHM製作メーカーは、AHMグリッパについて爪開閉ロッドで2本のグリッパ爪を正確に左右対称に動作させる方式とし、爪開閉ロッドの形状に平板形状を採用したが、爪開閉ロッドは軸方向の駆動のみであり、回転しないと考えていた。
  - b. AHM製作メーカーは、上記 a.の内容以上にAHMグリッパの幾何学的形状の維持に関する検討は行われなかった。したがって、設計時のデザインレビューで、爪開閉ロッドが廻らない理由及び回転した場合のリスクに関して審議しておらず、記録も残っていない。
  - c. 原子力機構では、落下させないことは求めたが、AHMの基本設計において落下させないことをどのように担保したかやAHMグリッパの幾何学的形状の維持に関する確認はされておらず、記録もなかった。
- ② 詳細設計について、当時の状況をAHM製作メーカーが原子力機構に提出した図書及び聞き取りにより調査した結果、次のとおりであることを確認した。

- a. AHM製作メーカーは、爪開閉ロッドを固定している爪開閉ロッドとパワーシリンダの接続部がねじ構造であることを認識したが、グリッパの構造上、爪開閉ロッドは回転しないと考えていたことから、ねじの緩みに対して、ゴムワッシャによる抵抗力等で使用上問題なく、通常の締め付けで良いと考えた。
  - b. 原子力機構は、AHMグリッパの構造図によって爪開閉ロッドが平板形状であることを認識した。しかし、構造図には爪開閉ロッドを固定している爪開閉ロッドとパワーシリンダの接続部の詳細が記載されておらず、当該部がねじ構造であるとの認識はなかった。
- ③ パワーシリンダはAHM製作以降、平成 15 年に交換していることから、交換前後のパワーシリンダについて調査した結果、次のとおりであることを確認した。
- a. 平成 2 年から平成 15 年まで使用していた交換前のパワーシリンダのU字金具のねじには、緩み止め接着剤が塗布され、手では廻らず、接着剤により固定されている状態であった。
  - b. 交換後の平成 15 年から落下事象発生時まで使用していたパワーシリンダのU字金具のねじには、緩み止め接着剤が塗布されておらず、手で軽く廻る状態であり固定されていない状態であった。
- ④ 緩み止め接着剤を塗布した経緯について聞き取りにより調査した結果、次のとおりであることを確認した。
- a. AHM製作メーカーは、AHM製作時に緩み止め接着剤の塗布について指示はなかったが、一般的な処置として塗布した。
  - b. 緩み止め接着剤が塗布されたことを示す記録はなかった。

### 3. 推定原因

#### (1) IVTM本体が落下した推定原因

- ① 爪開閉ロッドを固定している爪開閉ロッドとパワーシリンダの接続部のU字金具のねじが、燃料交換作業でのAHM起立・転倒等に伴い発生する振動により徐々に緩み、爪開閉ロッドが回転し始めた。
- ② その後のAHMの使用により、爪開閉ロッドの回転が 25° 以上まで進行した。さらに、IVTM本体をつかんで吊り上げた際にIVTM本体の自重がグリッパ爪に伝わり、爪開閉ロッドが一気に 90° まで回転した。これにより、AHMグリッパの幾何学的形状が維持されず、正常なつかみ状態とはならなかったことから、グリッパ爪が正常に開かず、IVTM本体はAHMグリッパにより片吊り状態となった。
- ③ この状態で、吊り・不吊り判定を行ったが、片方の爪にIVTM本体の全荷重が掛っていたことから、所定の荷重を満足しており正常と判定された。引き続き、吊り上げを継続したところ、約 2m 吊り上げた位置でつかみ部のバランスが崩れたことにより、グリッパ爪から外れて落下に至った。

#### (2) AHMグリッパ(つかみ部)の形状が維持できなくなるに至った推定原因

- ① つかみ部の形状の維持は設計上重要であるが、基本設計段階で平板形状を採用した際、爪開閉ロッドの回転を想定していなかったため、爪開閉ロッドが廻ることを防止するなど、つかみ部の形状の維持に対する基本要件機能が適切に反映されなかった。

- ② 詳細設計段階で、爪開閉ロッドを固定している爪開閉ロッドとパワーシリンダの接続部がねじ構造であることを認識したが、基本設計時に爪開閉ロッドの回転を想定していなかったため、ねじ構造を排除するなど、つかみ部の形状の維持に係る対策が検討されなかった。
- ③ 一方、製作段階で、平成2年から平成15年まで使用していたパワーシリンダのU字金具のねじに緩み止め接着剤が塗布されたため、結果的につかみ部の形状は維持された。しかし、緩み止め接着剤の塗布の指示及び塗布したことについて記録を残さなかった。
- ④ 平成15年にパワーシリンダを交換した際、緩み止め接着剤に関する記録がなかったことから、緩み止め接着剤がU字金具のねじに塗布されなかった。
- ⑤ 緩み止め接着剤が塗布されなかった状態で使用したことにより、U字金具のねじが徐々に緩み、爪開閉ロッドが回転したことによってIVTM本体の落下に至った。

#### 4. 対策

##### (1) AHMグリッパの構造変更

つかみ部の形状維持を確実にするため、以下の構造とする。

- ① 平板形状の爪開閉ロッドは、爪支持板の開口幅を爪開閉ロッドの幅より狭め、回転しないことにすることにより形状を維持させる。また、つかみ部の形状の維持に係る部位については、ねじを排除し、爪支持板は溶接一体構造とする。
- ② パワーシリンダロッドとU字金具を、ねじ構造から一体構造に変更する。

##### (2) 吊り・不吊り判定の支援機能強化

AHMによって正常に吊っていることを確実に判定するための支援機能を強化する。

- ① グリッパ爪がハンドリングヘッドと嵌合した状態と嵌合していない状態では、荷重を検出する位置に差が出ることから、荷重がかかり始める位置の検出精度の向上及びグリッパ昇降速度を低速化することによって、この差を検出できるようにし、グリッパ爪が正常に開き、つかみ状態となっていることを確実に検出できるようにする。
- ② AHMの使用前に、爪開閉の状態を目視できるよう点検窓を設ける。

##### (3) 品質マネジメントシステム(QMS)の改善

AHMの設計、製作、運用段階において、つかみ部の形状の維持に対する基本要件機能に対する評価・確認が十分でなかったことを摘出することができなかったことから、下記の内容をQMS文書に明記し改善を図る。

QMSの運用に際して、原子力機構は、容易に機能(幾何学的な形状の維持など)を喪失しない設計となっていることを設計審査で確認するとともに、組立又は据付け時に適切に緩み防止措置がなされていることを検査及び試験で確認する。

##### ① 設計管理に対する改善

設計段階において、機器の機能が維持されるよう、「機能喪失した場合の影響を評価すること」「容易に機能(幾何学的な形状の維持など)を喪失しない設計とすること」「評価結果を記録し報告すること」及び「ねじ構造を構造図へ明記すること」を「請負契約に係る一般仕様書」に記載し、原子力機構は報告された評価結果が適切であることを設計審査時に確認する。

上記で定めた設計要求が設計の各段階で継承されていることについては、現状の仕組みの中で確認する。

② 検査及び試験管理に対する改善

動力を伝達する接合部(ねじ構造等)に対し、機能喪失を防止するため、緩み防止措置等を施す場合、試験・検査項目として要領書に明記することを「請負契約に係る一般仕様書」に記載し、原子力機構は緩み防止措置に対する検査及び試験が適切に実施されていることを確認する。

③ 既設備に対する検査及び試験管理に対する改善

設備の本来の機能を喪失する又は重大な故障につながる部品を交換した際、交換前後の部品を比較し、それらの差異に気付くよう交換前後の取付け状態の確認を「請負契約に係る一般仕様書」に記載し、原子力機構は、交換前後の取付け状態の確認が適切に実施されていることを確認する。

(4) 水平展開

AHMと同様にグリッパ機構を有する設備又は取扱い対象物として安全上重要な機器を吊る設備について、確実に落下防止策が施されていることを確認する。


また、安全上重要な設備・機器並びに安全上重要な設備に影響を及ぼす設備・機器を対象として、設計段階における基本要件機能が妥当であり、これら要求機能がその後の設備及び機器の製作・据付、運用段階へ適切に反映できていること等の確認を実施する。

以 上


# 「もんじゅ」炉内中継装置の落下による変形について

## 1. 設備の概要


### (1) 原子炉機器輸送ケーシング(AHM)の概要

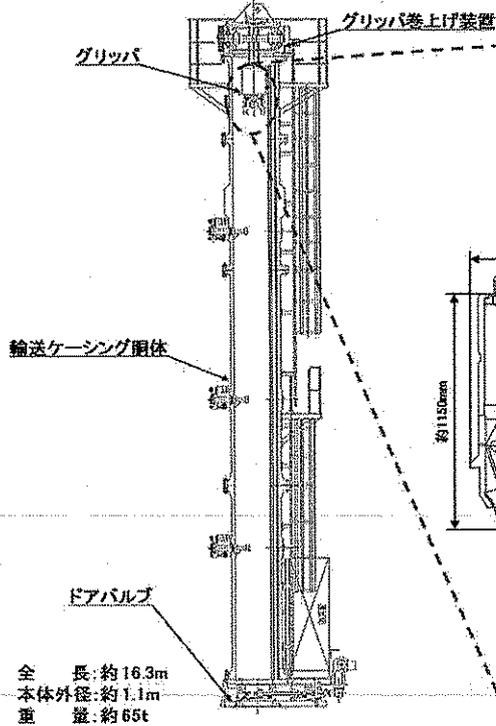

### (2) 炉内中継装置 (IVTM) の概要

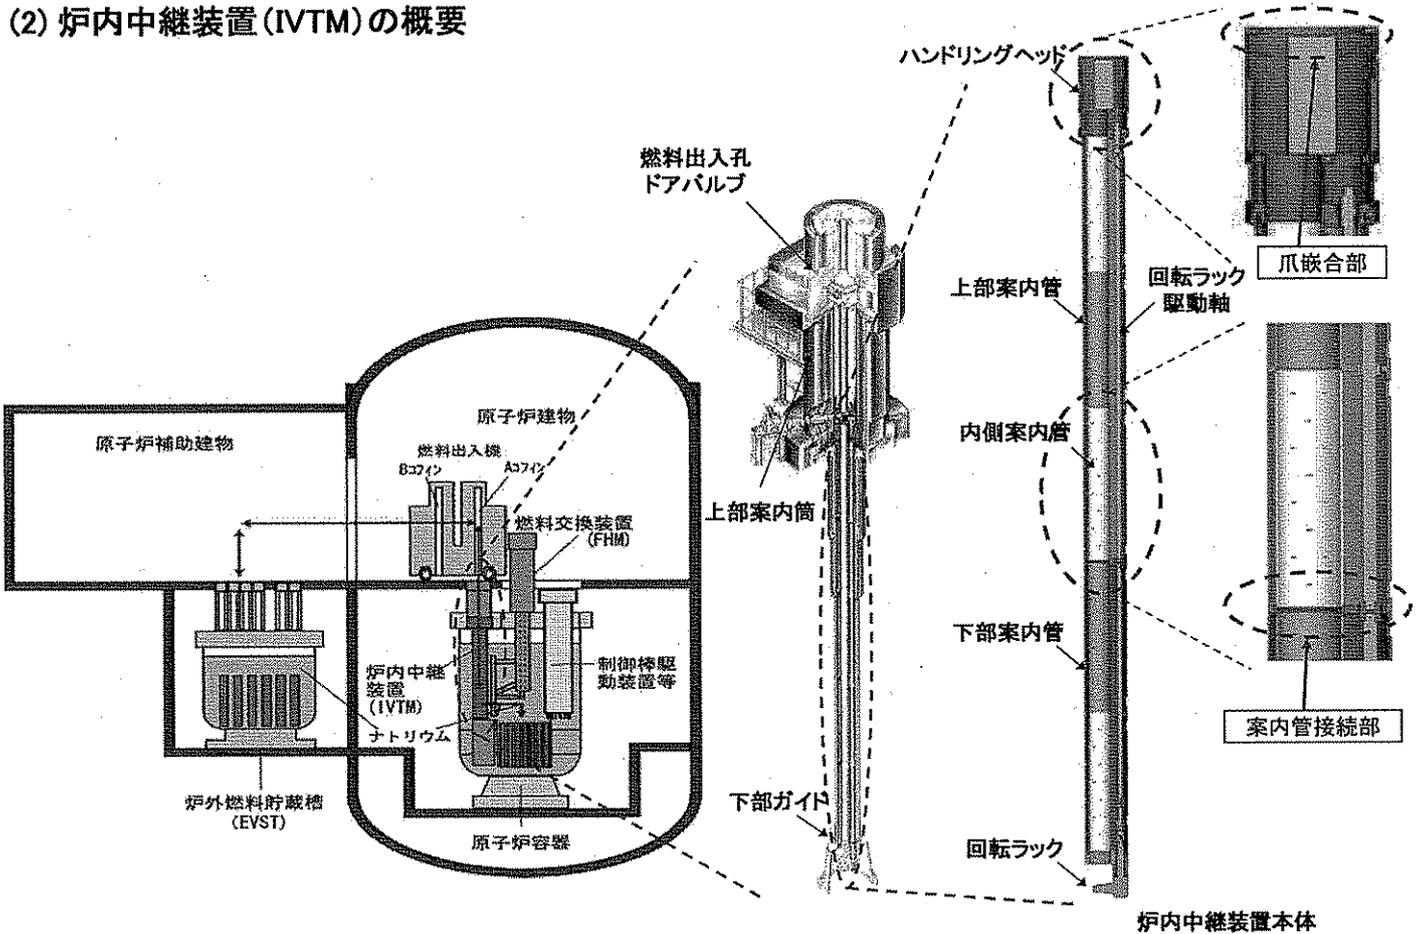


## 2. 炉内中継装置 (IVTM) 本体落下時の概要

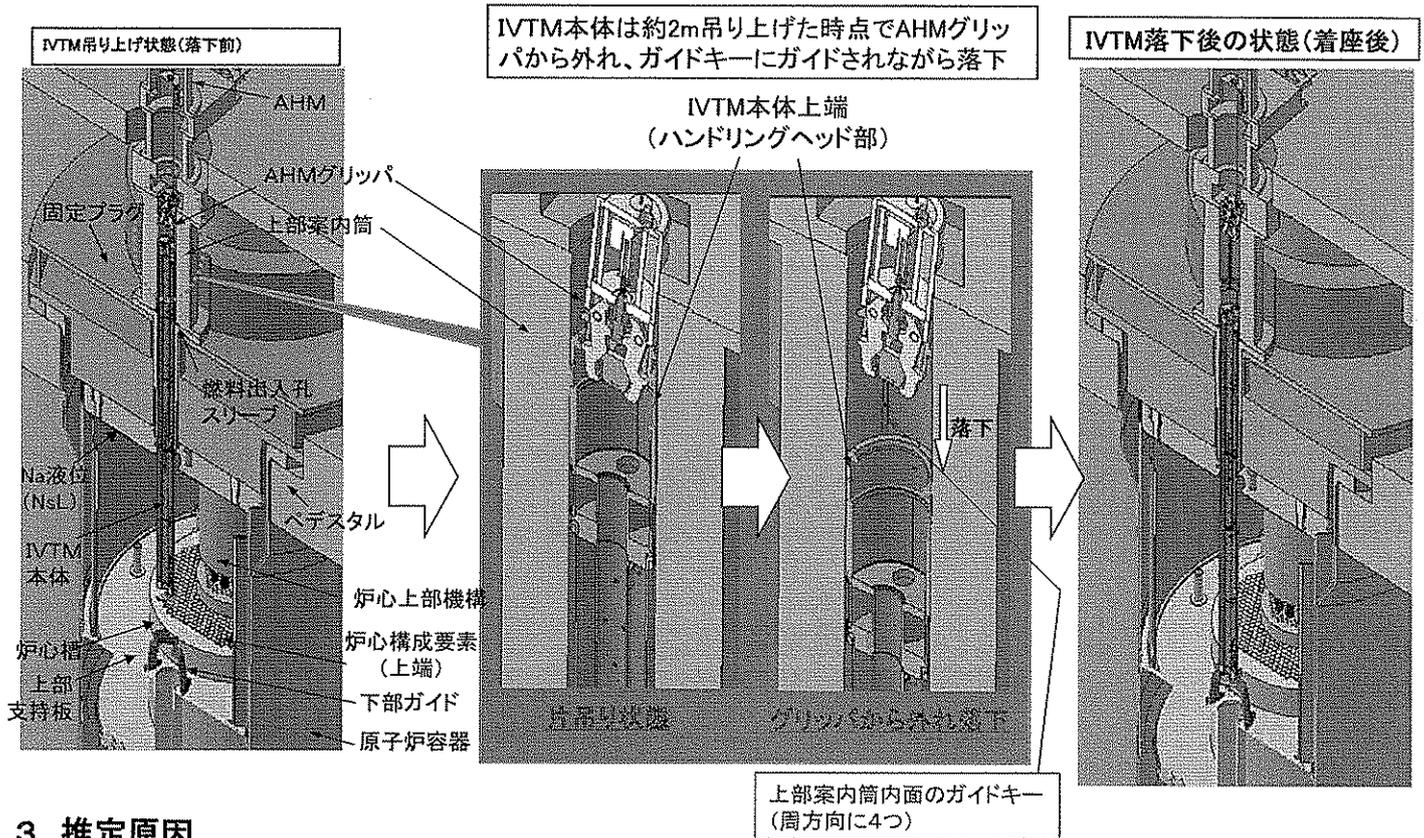


## 3. 推定原因

### 【IVTM本体が落下した推定原因】


- ① 爪開閉ロッドを固定している爪開閉ロッドとパワーシリンダの接続部のU字金具のねじが、燃料交換作業でのAHM起立・転倒等に伴い発生する振動により徐々に緩み、爪開閉ロッドが回転し始めた。
- ② その後のAHM使用によりU字金具のねじが緩み、爪開閉ロッドの回転が25°以上まで進行した。更に、IVTM本体をつかみ、吊り上げた際一気に90°まで回転した。これにより、AHMグリッパの幾何学的形状が維持されず、グリッパ爪が正常に開かなくなったことから、正常なつかみ状態とはならなかった。
- ③ IVTM本体は、この状態でつり上げが行われたため、片側のグリッパ爪のみによる片吊りの状態となり、約2m吊り上げた位置でつかみ部のバランスが崩れたことにより、グリッパ爪から外れて落下に至った。

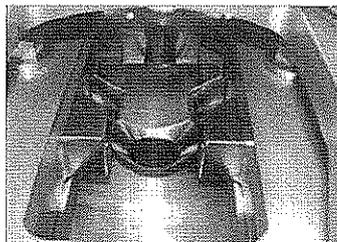



【爪開閉ロッドの正常な状態】

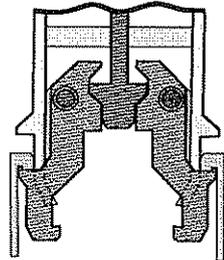

【正常なつかみ状態】

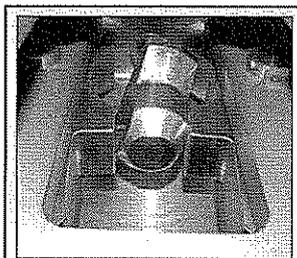

平板形状の爪開閉ロッドが回転したため、爪が正常に開かない状態となった。

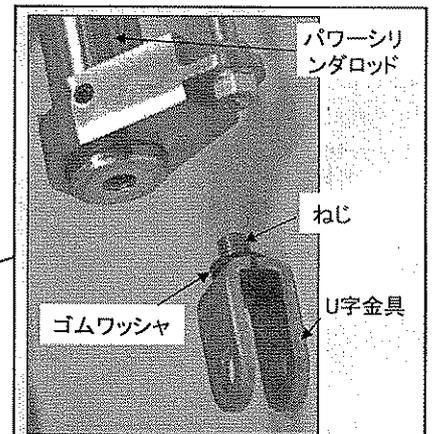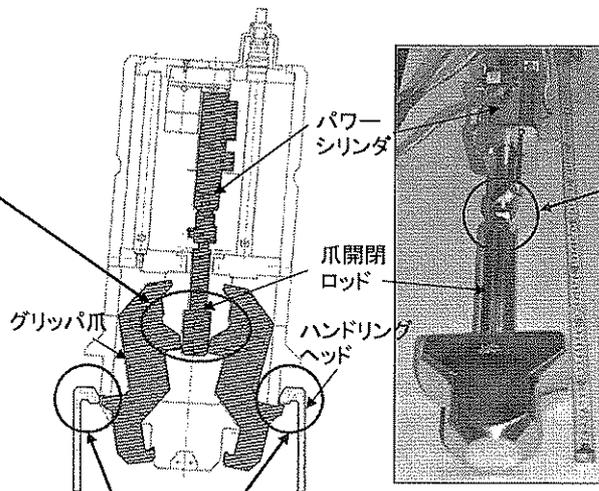

U字金具ねじ部の緩み防止が十分でないと爪開閉ロッドは回転する構造となっていた。



パワーシリンダのU字金具

爪開閉ロッドが回転し、爪が正常に開かず、IVTM本体のハンドリングヘッド溝部に爪がかからない中途半端な片吊り状態のまま吊り上げ。約2メートル吊り上げた位置でIVTM本体が爪から外れ、落下した。



**【AHMグリッパの形状が維持できなくなるに至った推定原因】**

- ① つかみ部の形状維持は設計上重要であるが、基本設計段階で平板形状を採用した際、爪開閉ロッドの回転を想定していなかったため、爪開閉ロッドが回ることを防止するなど、つかみ部の形状維持に対する基本要件機能が適切に反映されなかった。
- ② 詳細設計段階で、爪開閉ロッドを固定している爪開閉ロッドとパワーシリンダの接続部がねじ構造であることを認識したが、基本設計時に爪開閉ロッドの回転を想定していなかったため、ねじ構造を排除するなど、つかみ部の形状維持に係る対策が検討されなかった。
- ③ 一方、製作段階で、U字金具のねじに緩み止め接着剤が塗布されたため、結果的にAHMグリッパの形状は維持された。しかし、緩み止め接着剤の塗布の指示及び塗布したことについて記録を残さなかった。
- ④ 平成15年のパワーシリンダを交換した際、緩み止め接着剤に関する記録がなかったことから、緩み止め接着剤がU字金具のねじに塗布されなかった。
- ⑤ 緩み止め接着剤が塗布されなかった状態で使用したことにより、U字金具のねじの緩みが発生し、AHMグリッパのつかみ部の幾何学的形状が維持されず、IVTM本体の落下に至った。

時期	実施内容
平成元年	AHM製作 (緩み止め接着剤塗布)
平成15年4月	パワーシリンダの交換を決定
平成15年6月	パワーシリンダの交換要領作成(緩み止め接着剤塗布の指示なし)
平成15年6月	パワーシリンダの交換(緩み止め接着剤塗布されず)

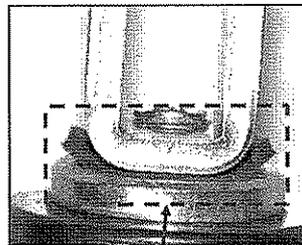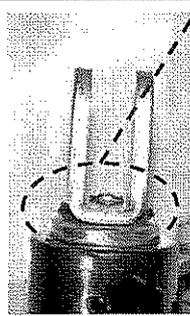

ワッシャが締付けで潰れている

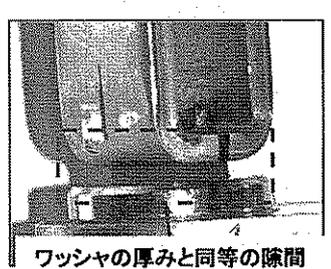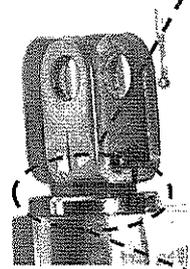

ワッシャの厚みと同等の隙間


交換前のパワーシリンダ  
(平成2年～平成15年)

交換後のパワーシリンダ  
(落下事象発生時)



**4. 対策**

**1. AHMグリッパ構造の変更**


① グリッパの爪支持板開口窓を狭め、爪開閉ロッドの回転を抑制。合わせてパワーシリンダへの回転力伝達を防止

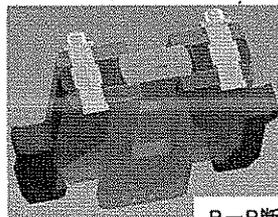


B-B断面

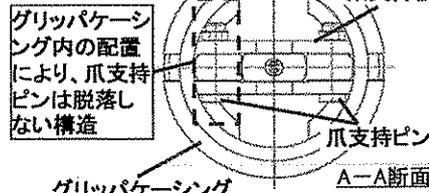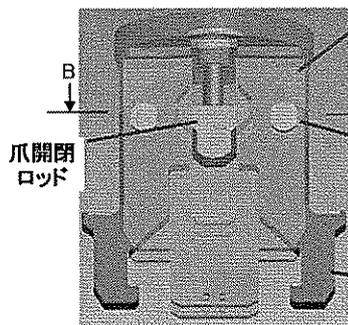

A-A断面

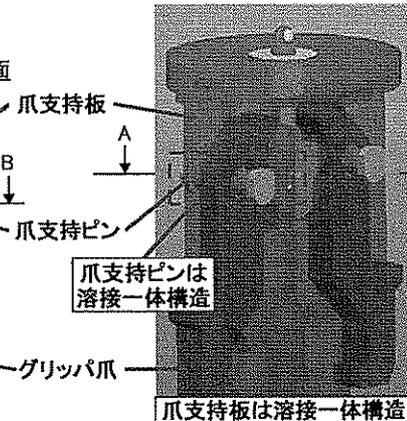


② パワーシリンダロッドとU字金具を一体化し、接続部のねじ構造を排除

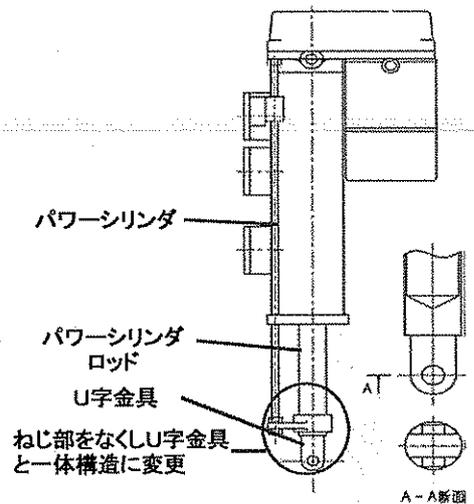

A-A断面


**2. 吊り・不吊り判定の機能強化**

グリッパ爪がハンドリングヘッドと正常に嵌合した状態と嵌合していない状態では、荷重を検出する位置に差が出ることから、この差(H1)を検出できるようにし、グリッパ爪が正常に開き、つかみ状態となっていることを検出

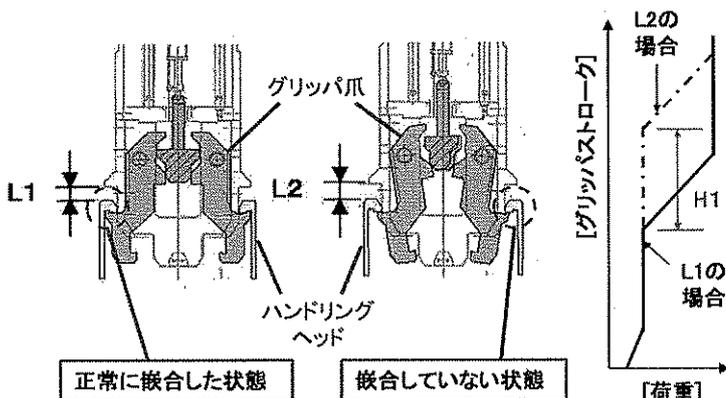


正常に嵌合した状態

嵌合していない状態

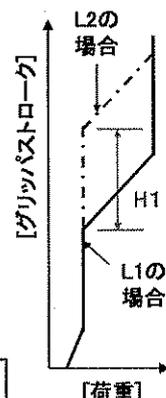

**3. AHMグリッパ部の動作確認**

AHMグリッパケーシングに点検窓を追加。AHMで物を吊る直前に点検孔を利用してCCDカメラで爪の開閉動作を確認

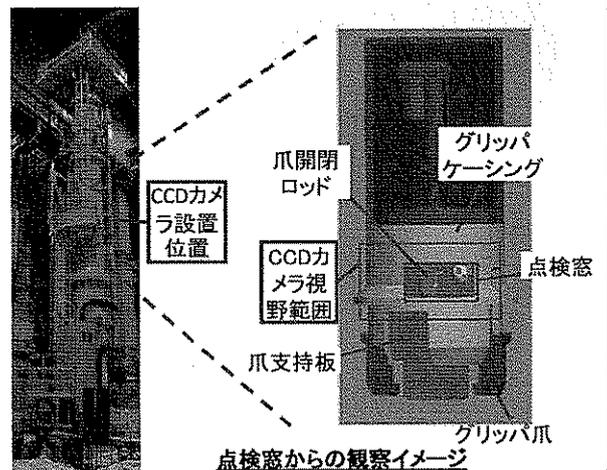

CCDカメラ設置位置

CCDカメラ視野範囲

爪開閉ロッド

爪支持板

点検窓からの観察イメージ

グリッパケーシング

点検窓

グリッパ爪

高速増殖炉研究開発センター(高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設)  
炉内中継装置の落下による設備への影響評価等について  
(概要)

平成 22 年 8 月 26 日に発生した高速増殖原型炉もんじゅの炉内中継装置の落下について、同月 27 日付け原子力安全・保安院指示文書「高速増速原型炉もんじゅの炉内中継装置取り出し作業の中断について(指示)」(22 原企課第 83 号)に基づき、同年 10 月 1 日付で報告した「中間報告\*1」に引き続き、その後に実施した当該事象の状況調査等を踏まえ、炉内中継装置(以下「IVTM」という。)本体落下事象による設備への影響及び通報連絡に時間を要した経緯等の調査結果について、結果をとりまとめた。

\*1: 「高速増速原型炉もんじゅ 燃料交換片付け作業中における炉内中継装置の落下について(中間報告)」  
(平成 22 年 10 月 1 日、独立行政法人日本原子力研究開発機構)

## 1. IVTM本体の落下による設備への影響評価(添付図)

### (1) 落下の状況及び影響範囲

- ① 点検及び調査の結果、IVTM本体は原子炉機器輸送ケーシング(AHM)で約 2m 吊上げた状態から落下した。IVTM本体の回転ラック軸受台の接触痕(圧痕)から、IVTM本体はほぼ真っ直ぐに落下し、下部ガイドのテーパ部とは接触せず、下部ガイド支持部(円筒部)の内面に内張りされているライナープレートと接触したものと推定した。
- ② IVTM本体が落下すると、固定プラグに据付けられた燃料出入孔スリーブに衝突し衝撃が伝わる。また、IVTM本体下端側は下部ガイドと接触し落下荷重が伝わる。下部ガイドから荷重が伝わる炉内構造物についても影響評価を実施した。

### (2) 影響評価

- ① IVTM本体は、点検及び調査の結果、燃料出入孔スリーブの本体据付座との衝突による圧痕、駆動軸の破損、案内管接続部の変形及び下部ガイドとの接触による圧痕が存在することを確認した。IVTM本体には一部に変形、破損が生じたことから、新たに再製作することとした。
- ② 燃料出入孔スリーブを構成する部品のうち、圧痕が残る本体据付座を交換することとし、本体据付座以外は、点検及び調査の結果、有害なすり傷、打痕等はなく、構造解析において発生した応力は、評価基準値を下回ることから健全性を確保されていることを確認した。
- ③ 下部ガイドは、構造解析に際して試験片による検証試験を実施し、圧痕形状と荷重の関係など、実機挙動が解析コードにより再現できることを検証した上で、IVTM本体の圧痕データ及び圧痕形状を基に、構造解析によって影響評価を実施した。その結果、下部ガイド支持部に残る変形量は $-0.11\text{mm} \sim +0.15\text{mm}$  であり、IVTM本体と下部ガイド支持部のギャップ 2mm に対して小さく設計時の寸法公差内であることを確認した。また、下部ガイドのスタッドボルトに発生する応力も評価基準値を下回ることから、必要な機能を確保しているこ

とを確認した。

- ④ IVTM本体落下による影響の波及伝播について、原子炉構造に係る影響評価の結果、原子炉容器、炉内構造物等に発生する応力は評価基準値を下回ることを確認した。

(3) ルースパーツ有無の確認

- ① IVTM本体及び燃料出入孔スリーブは、点検及び調査の結果、脱落部品がないこと、欠損が生じるような破損がなかったことから、ルースパーツはないと判断した。
- ② 下部ガイドについては、IVTM本体の回転ラック軸受台の点検及び調査の結果から下部ガイドを大きく変形させるような痕跡は見当たらないこと、また、構造解析結果から構成部品が大きく変形するような影響を受けていないこと、さらに、IVTM本体の挿入及び引き抜き時の荷重チャートの分析結果から、荷重指示に異常な上昇及び低下が見られなかった。したがって、構成部品に脱落はなくルースパーツはないと判断した。

(4) 燃料交換に係る機器の機能確認等

- ① IVTM本体落下時に据付け状態にあった機器類の機能確認

下部ガイドについては、再製作するIVTM本体を用いて実動作によりガイド機能及び回転ラック回転時の振れ止め機能の確認を行う。回転プラグについては、昇降機能及び位置決め機能を確認する。燃料交換装置ホールドダウンアームについては、炉心からの燃料集合体等の引き抜き、挿入時の燃料浮き上がり防止機能及び位置決め機能を確認する。

- ② IVTM本体の単体機能確認

再製作したIVTM本体は、大気中で回転ラックの回転機能を確認し、炉上部において外観、据付け確認を行った後、炉内に装荷し、ナトリウム中で回転機能を確認する。なお、IVTM本体の取り扱う前に、AHMグリッパに落下防止対策を施し、機能確認を行う。

- ③ 燃料交換機能確認

炉外燃料貯蔵槽と原子炉容器との間で、一連の燃料交換機能を確認するため、燃料出入機からIVTMを介して燃料交換装置の間で、炉心構成要素が入った燃料移送ポット 2 体を用いて燃料の受け渡しに異常がないことを確認する。

2. 通報連絡に時間を要した要因と再発防止策

- (1) 原因は、異常を発見した作業担当者が上司にのみ連絡すればよいと思い込み「事故・トラブル通報・連絡要領」で定める当直長への連絡を行わなかったこと、燃料環境課長は技術的事実確認を優先し、部下に対して当直長への連絡の有無を確認及び指示ができなかったこと。
- (2) 背後要因として、燃料環境課は、燃料取扱設備が遠隔操作技術を扱っているという設備の特殊性及び運転と保守の両業務を同一課で担っているという業務の特殊性から、燃料取扱設備に係る技術的な問題は全て自分のところで解決できる又は、自己解決しなければならないという、誤解と思い込みがあったこと。
- (3) 対策として、プラント保全部による燃料環境課におけるマネジメントの強化、体制強化及び燃料取扱設備技術に関する人材育成強化を行うとともに、通報連絡に対する教育・訓練の強化等を実施する。

以上

# 炉内中継装置落下による燃料出入孔スリーブ・下部ガイド等への影響評価

炉内中継装置本体は上部案内筒内のガイドキーに沿って落下


燃料出入孔スリーブの点検結果

■燃料出入孔スリーブ内面に落下に伴う傷なし

炉内中継装置本体の点検結果


■炉内中継装置本体外面に落下に伴う傷なし  
■炉内中継装置本体の回転ラック軸受台に約30°～170°に圧痕深さ最大約0.2mmを確認(30°おきに原形を保つ部分がある)  
→結果を下部ガイドの評価に使用

回転ラック軸受台

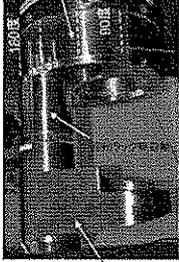

原形を保つ部分


下部ガイド 回転ラック軸受台テーパ部 (炉内中継装置本体)

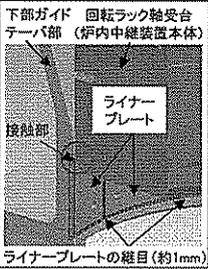

接触部

ライナープレート


ライナープレートの継目(約1mm)

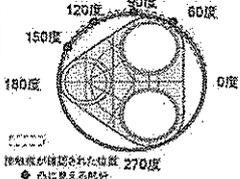

圧痕深さが確認された位置 270度  
● 凸に見える部分

■炉内中継装置本体の据付フランジに圧痕深さ最大約0.1mmを確認  
→結果を燃料出入孔スリーブに使用

ガイドキー溝部

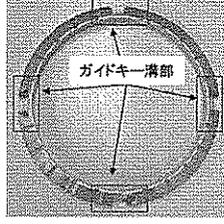

圧痕



据付フランジは再製作品を使用する

炉内中継装置本体はほぼ鉛直に落下し、下部ガイド円筒部のライナープレートに接触

ガイドキー: 周方向4箇所を設置

上部案内筒

燃料出入孔スリーブ

原子炉容器側


下部ガイド内径: φ462mm

炉心槽側

■燃料出入孔スリーブのフランジ部に発生する荷重は評価基準値内のため構造健全性は問題ない。  
→燃料出入孔スリーブは再使用する

炉内中継装置本体との接触位置 (下部ガイドのライナープレート)

■下部ガイド支持部(円筒部)の径の変位量は、-0.11mm～+0.15mmであり、炉内中継装置本体(460mm)と下部ガイド内径(462mm)の間にあるギャップ2mm以下である。また、下部ガイドの内径(462mm)の設計公差±2mmと比較して変形量は十分小さなものである。  
→下部ガイドの機能は確保されている (下部ガイドの影響評価は試験片を用いた検証試験を実施し妥当性を確認している)

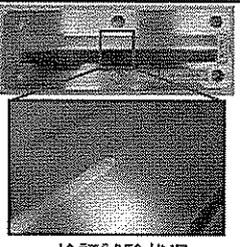

検証試験状況

■炉心槽の変位は最大0.07mmで、炉心槽と炉心構成要素とのギャップの中で吸収される。(弾性範囲の変位のため、元の形状に戻る)  
→炉心燃料への影響はない

■炉内中継装置本体の落下荷重により原子炉容器、炉心槽、上部支持板、取付けボルト等に加わる力は評価基準値内のため構造健全性は問題ない。  
→原子炉容器、炉内構造物に落下の影響はない

原子炉容器

炉内中継装置本体(約3.3トン)

下部ガイドテーパ部

下部ガイド

炉心槽

炉心構成要素

上部支持板: 板厚約100mm

■炉心槽の変位は最大0.07mmで、炉心槽と炉心構成要素とのギャップの中で吸収される。(弾性範囲の変位のため、元の形状に戻る)  
→炉心燃料への影響はない

■炉内中継装置本体の落下荷重により原子炉容器、炉心槽、上部支持板、取付けボルト等に加わる力は評価基準値内のため構造健全性は問題ない。  
→原子炉容器、炉内構造物に落下の影響はない

炉内中継装置落下による影響評価の結果、燃料出入孔スリーブの健全性と下部ガイドの機能は確保されている。また、原子炉容器、炉内構造物、炉心燃料への影響はない。

炉内中継装置落下による炉内中継装置本体・下部ガイド等のルースパーツの有無確認

炉内中継装置本体 燃料出入孔スリーブ

**【炉内中継装置本体】**  
 炉内中継装置本体の組立図に基づき点検リストを作成し点検を実施

■上部ハウジング部  
 →構成部品に脱落がないことを確認

■上部・下部案内管接続部  
 →接続ピン、取付けボルトに変形は生じたが構成部品に脱落がないことを確認

接続ピン(中心に取付けボルト)      接続ピン(中心に取付けボルト)


■駆動軸部  
 →平行ピンは破損していたが、部品に脱落がないことを確認

ユニバーサルジョイント側


駆動軸側 → 平行ピン

■回転ラック部  
 →構成部品に脱落がないことを確認  
 →炉内中継装置本体には削れ、メクレはなく、構成する部品全てが回収されていることからルースパーツはない

**【燃料出入孔スリーブ】**  
 ■燃料出入孔スリーブ下端  
 下端の圧痕に欠損がないことを確認

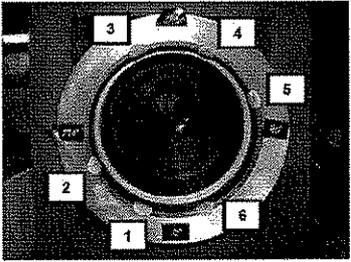

燃料出入孔スリーブ下端の圧痕

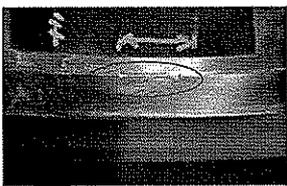



2の圧痕拡大写真

■本体据付座  
 取付けボルト、Oリングに脱落がないことを確認  
 →燃料出入孔スリーブには欠損はなく、構成する部品全てが回収されていることからルースパーツはない

**【下部ガイド】**  
 下部ガイドの組立図に基づき点検リストを作成し評価を実施

■下部ガイドの影響評価における確認  
 ⇒下部ガイドのライナープレートの嵌合部に発生する塑性ひずみが約0.35%であり、大きな変形が生じないため、ライナープレートの脱落はないと評価した。  
 ⇒ライナー押さえ、六角穴付ボルト取付け位置には直接IVTM本体が接触していないことと弾性範囲内のひずみであることから脱落はないと評価した。  
 ⇒下部ガイドを据付けているスタッドボルトに発生する応力は評価基準値以内であるため、上記以外の構成部品に脱落がないことを評価した。

■炉内中継装置本体の挿入・引き抜き時の荷重に基づく評価  
 ⇒荷重チャートに異常な荷重指示の上昇や低下がみられないことからライナープレート等の脱落がないことが裏付けられた。  
 →下部ガイドを構成する部品にルースパーツはない

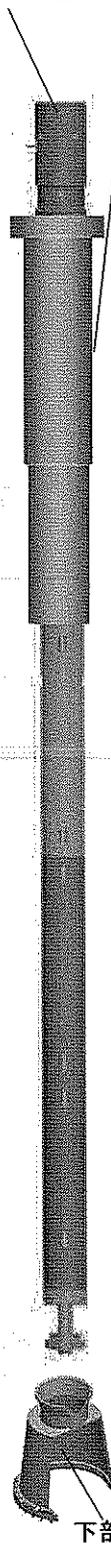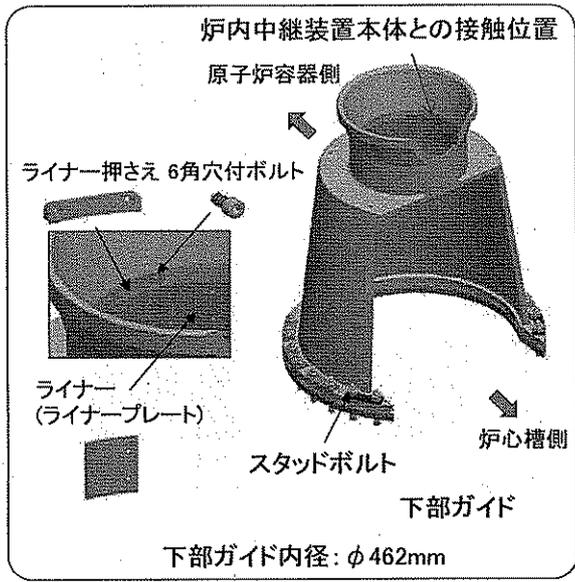

炉内中継装置本体、燃料出入孔スリーブ等については点検・調査の結果ルースパーツがないことを確認した。下部ガイドについては影響評価を行いルースパーツがないことを確認した。