



**大飯発電所3号機の高経年化対策に係る
原子炉施設保安規定の変更認可申請について**

2020年12月2日
関西電力株式会社

当社は、原子炉等規制法に基づき、2021年12月18日に運転開始から30年を迎える大飯発電所3号機についての高経年化技術評価を実施するとともに長期施設管理方針を策定※し、本日、原子炉施設保安規定変更認可申請を原子力規制委員会へ行いました。

今回実施した高経年化技術評価では、現在行っている保全活動に加えて、一部の機器に対して追加保全策を講じることで、運転開始から30年以降においてもプラントを健全に維持できることを確認しました。

当社は、今後とも国内外の最新知見を積極的に取り込み、安全性・信頼性の向上に取り組んでまいります。

※ 高経年化技術評価および長期施設計画策定については、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」に、原子炉の運転を開始した日以降30年を経過する日までに、原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器および構造物について、経年劣化に関する技術的な評価（高経年化技術評価）を行い、この評価結果に基づき今後10年間に実施すべき原子炉施設についての施設管理に関する方針（長期施設管理方針）を策定し、保安規定に反映することが義務付けられている。

また、申請時期については、「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」の中で、運転開始後28年9月を経過する日から3月以内に保安規定の変更認可申請をすることが定められている。

以上

添付資料1：大飯発電所3号機 高経年化技術評価の概要

添付資料2：大飯発電所3号機

これまでの主な保全活動と長期施設管理方針の概要

大飯発電所3号機

高経年化技術評価の概要

2020-12-02 15:02
2020年12月02日(木) 15時05分

(添付資料1)

1. 高経年化技術評価（30年目）について
原子炉等規制法に基づき、原子力発電所の運転を開始した日以降30年を経過する日までに、原子炉施設の安全機能を有する機器・構造物等について、経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価結果に基づき、30年を超える10年間に実施すべき施設管理に関する方針（長期施設管理方針）を定めるもの。


2. 大飯3号機の高経年化技術評価

大飯3号機の安全機能を有する機器・構造物等を対象※1とし、これまでの運転経験や最新知見等を踏まえ、疲労割れ、減肉等の経年劣化事象が発生しないか、今後の運転で経年劣化事象が発生しないかを検討した。更に、経年劣化事象が発生する可能性のある機器・構造物は、運転開始60年時点の劣化状況を想定し、現状の保全活動で安全性が確保されているかを確認するための評価を行った。

※1：審査対象となるのは、安全上重要な機器・構造物（ポンプ、容器、配管、弁、建屋、浸水防護施設等）および常設重大事故等対処設備（空冷式非常用発電装置、静的触媒式水素再結合装置等）等である約3,500の機器等である。

4. 高経年化技術評価の流れ 高経年化技術評価の流れは以下のとおり。

高経年化技術評価

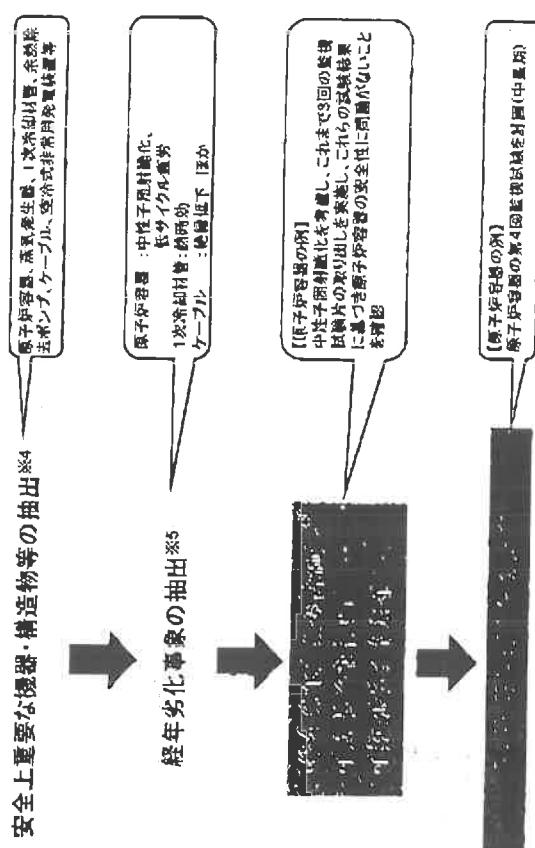

【高経年化技術評価の結果】

安全機能を有する機器・構造物等は、現在行っている保全活動の継続および一部の機器・構造物の追加保全を講じることで、プラント全体の機器・構造物の健全性が長期的に確保されることを確認した。

3. 長期施設管理方針

高経年化技術評価の結果抽出された追加すべき保全策として下記のとおり取りまとめた。

実施時期※2	内容
中長期	原子炉容器の第4回監視試験を計画
中長期	過渡回数※3の実績を継続的に確認 (推定過渡回数を上回らないことを確認)

※2：中长期とは2021年12月18日からの10年間をいう。
※3：プラントの起動・停止等に伴う温度・圧力変化の回数のこと

5. 参考（大飯3号機 プラント概要）

運転開始	1991年12月18日
電気出力	約1180MW
型 式	加圧水型軽水炉 (PWR)

<運転実績> (2020年3月末時点)
・累積平均設備利用率： 66.4%
・計画外停止回数： 2回

FAX>FAX 03P/04P
R:843 P:03


大飯発電所 これまでの主な保全活動と長期施設管理方針の概要

<プラント概要図>

原子炉容器上蓋
上蓋用管台の応力腐食割れ発生に伴い、第12回定期検査時（2006年度）に取替を実施。

加压器管
600系ニッケル基合金使用の応力腐食割れに係る予防保全処置として、15回定期検査時（2010～2012年度）に取替を実施。

低圧／高圧タービンロータ
低圧タービン円板の応力腐食割れに係する予防保全処置として、15回定期検査時（2010～2012年度）に取替を実施。
また、高圧タービンについても信頼性向上の観点から同時期に取替を実施。

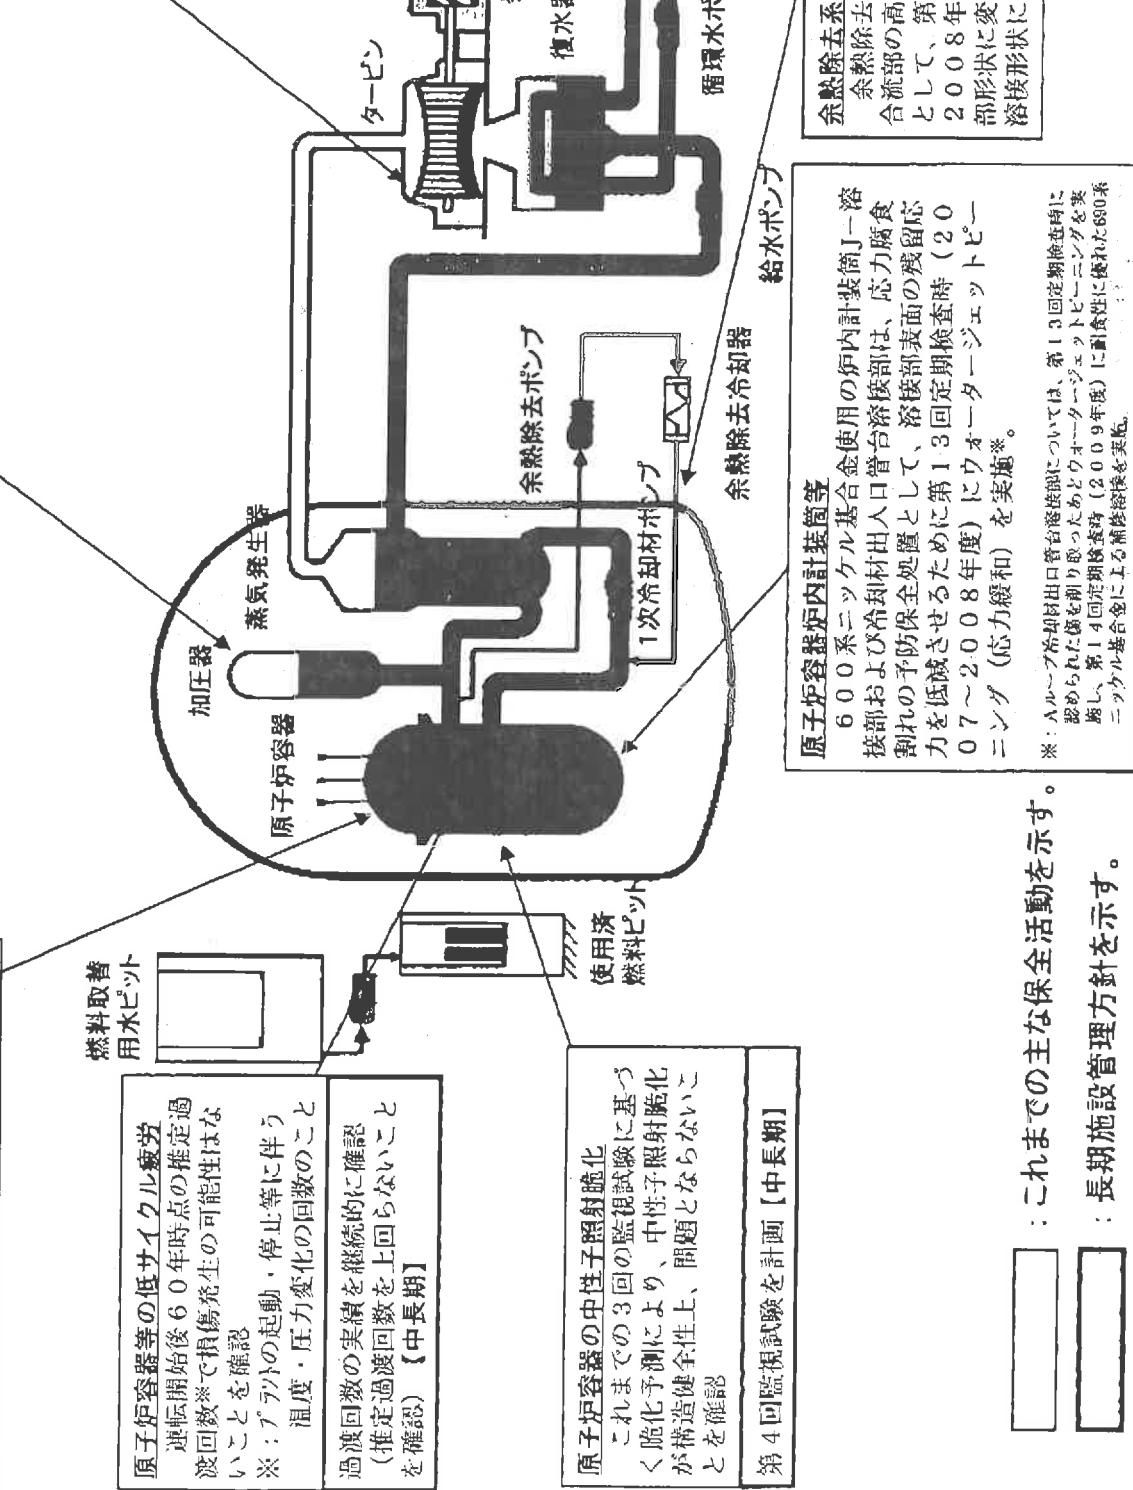

余熱除去系統配管
余熱除去冷却器出口配管とバイパスラインの合流部の高サイクル熱疲労割れの予防保全処置として、第13回定期検査時（2007～2008年度）に温度降らぎを抑制できる合流部形状に変更するとともに、応力集中が小さい溶接形状に変更。

原子炉容積器内計装箇等
600系ニッケル基合金使用の炉内計装箇等接部および冷却材出入口管台溶接部は、応力腐食割れの予防保全処置として、溶接部表面の残留応力を低減させたために第13回定期検査時（2007～2008年度）にウォータージェットピニング（応力緩和）を実施。
※：ハループ冷却材出入口管台溶接部については、第13回定期検査時に認められた隙を削り取ったあとでウォータージェットピニングを実施し、第14回定期検査時（2009年度）に耐食性に優れた690系ニッケル基合金による補修溶接を実施。

□ : これまでの主な保全活動を示す。

□ : 長期施設管理方針を示す。